

## PRECONISATION POUR LA POSE DE CHAPEAU VZ

### 1<sup>ère</sup> étape

Percer la volige et du zinc à l'aide d'une scie sauteuse ou scie cloche du diamètre de la ventilation en ajoutant 2 cm de plus pour permettre la dilatation du bac zinc.



### 2<sup>ème</sup> étape

Faire un relevé de 5 mm sur le bac à joint debout.



### 3<sup>ème</sup> étape

Positionner le corps de la ventilation sur la toiture zinc en mettant la jonction vers le bas et les ouïes de ventilation parallèles au joint du bac.



### 4<sup>ème</sup> étape

Faire un pli d'équerre de 1 cm sur le corps de la ventilation après avoir pris la pente du toit. Faire un trou de 5 mm à 8 mm sur le bas du corps de la ventilation pour la condensation.




**5<sup>ème</sup> étape**

Souder le corps de la ventilation.



**6<sup>ème</sup> étape**

Poser le chapeau et le fixer avec les vis fournis.

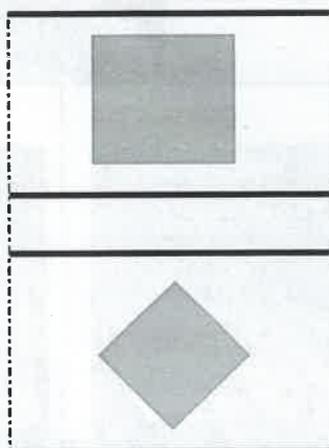

On peut positionner le corps de la ventilation en carré ou en losange par rapport au bac.

La position losange est préconisée pour les régions à neige.